

# 服务通告 SB0011

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**  
本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

2008 年 5 月 29 日



- 主题:** 双保险连接销
- 涉及型号:** CC18-180A 序列号 0001.  
CC18-180 序列号 0002 至 0020.
- 完成时间:** 下次维修或年检时
- 生效日期:** 本服务通告自 2008 你那 5 月 29 日期生效
- 目的:** Cub Crafters, Inc. 已确定, 为了满足飞行控制附件的双重安全要求, 方向舵和升降机上的铰链销必须包括一个新的带有双重安全销的紧固件。此服务通告提供了安装此功能的说明。
- 零部件清单:** TC3029-001 (6x) 连接销  
AN960-416 (12x) 垫圈  
AN380-2-2 (12x) 安全销
- 指导说明:**
1. 拆卸方向舵上的铰链销, 更换新的双保险钩销和五金件。确定 U 形销的方向, 使安全销向下。  
参见图 1。
  2. 重复此过程安装下铰链销。
  3. 拆卸左侧升降舵的外侧铰链销, 更换新的双安全连接销和五金配件。调确定 U 形销的方向, 使安全销在内侧。参见图 2。

CubCrafters, Inc

1918 South 16<sup>th</sup> Ave, Yakima WA 98903

文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0011 双保险连接销	SB0011	1 of 3

# 服务通告 SB0011

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**  
本服务通告中改变飞机型号设计部分已获得 FAA 的批准。

2008 年 5 月 29 日

4. 重复此过程安装左升降舵内侧的铰链销。
5. 重复此过程安装左升降舵内侧、外侧的铰链销。
6. 确认方向舵和升降舵运行平稳，完全控制的表面偏差没有受到影响。
7. 在飞机履历本中注明 SB0011 号服务通告已被遵循。

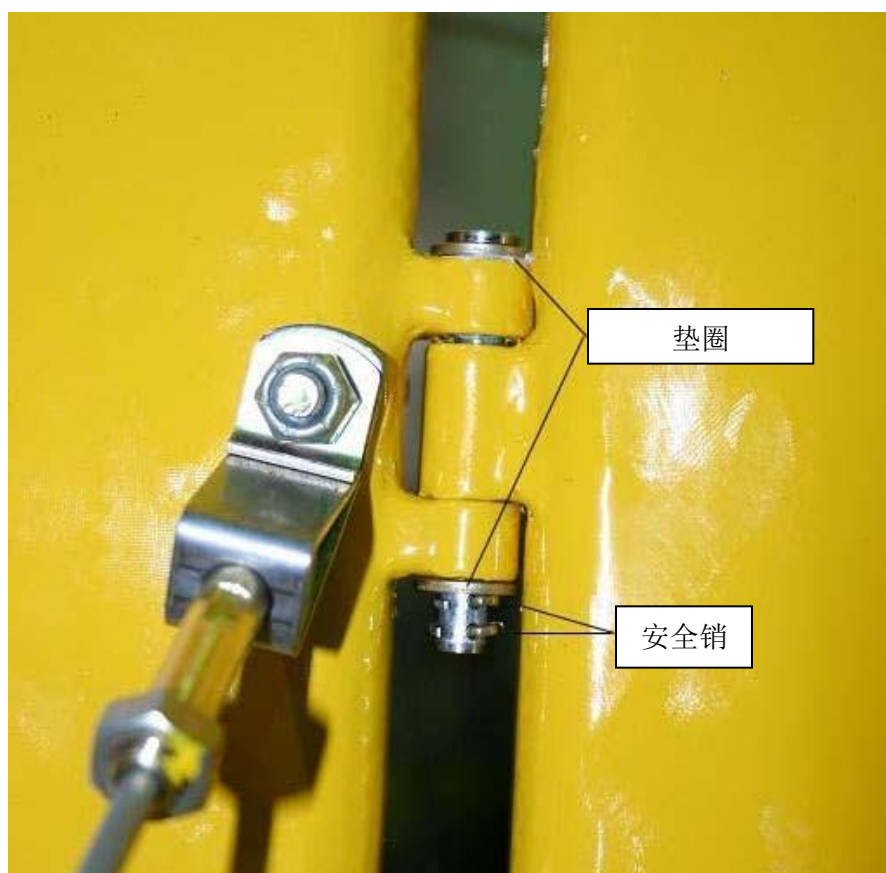


图 1 – 方向舵铰链销

CubCrafters, Inc	1918 South 16 <sup>th</sup> Ave, Yakima WA 98903	
文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0011 双保险连接销	SB0011	2 of 3

# 服务通告 SB0011

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**  
本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

2008 年 5 月 29 日

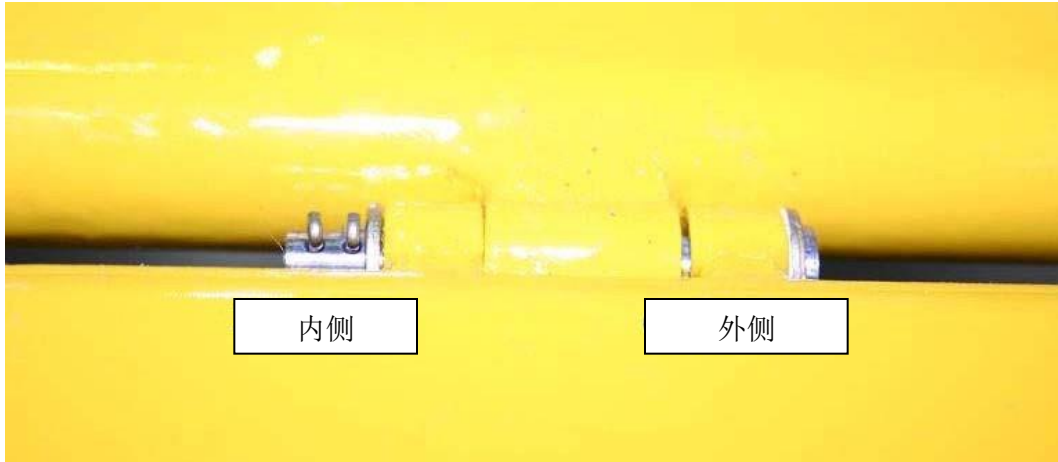


图 2 -升降舵铰链销

如果您不再拥有该飞机，请将此信息转发给当前所有者/运营商，并将当前所有者的地址通知 Cub Crafters, Inc.，地址：

Cub Crafters, Inc.  
1918 S. 16<sup>th</sup> Avenue  
Yakima, WA 98903.  
1-877-484-7865 or  
1-509-248-9491  
[support@cubcrafters.com](mailto:support@cubcrafters.com)

请写全飞机注册号、编号、所有者及/或经营人的现在姓名及地址。

CubCrafters, Inc	1918 South 16 <sup>th</sup> Ave, Yakima WA 98903	
文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0011 双保险连接销	SB0011	3 of 3